Display de 3 colores

# Sistema de control de presencia y

0.01 a 0.03 mm

0.02 a 0.15 mm

Tipo H Rango nominal de 0.05 a 0.30 mm











# Función instantánea Al pulsar los botones (A) y ( v durante al menos 1 segundo, el punto de detección se igualará al valor mostrado actualmente. ···Página 1



# Resistencia medioambiental @

- U veces o más Mejorada resistencia al drenaje: \* Comparación con el tipo ISA2 basada en las condiciones de prueba específicas de SMC.
- · Fácil mantenimiento

Serie ISA3






y, a continuación, pulse el botón



# Presenta 2 pantallas y display digital en 3 colores

ajustar el valor del punto de detección.

El estado de asentamiento se puede comprobar rápidamente. El display de la pantalla secundaria se puede seleccionar entre 6 opciones.

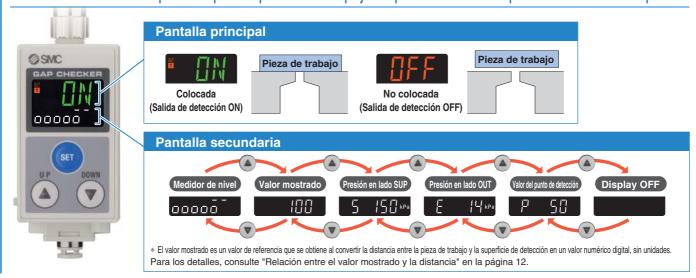

# Mejorada resistencia medioambiental



# Medidas frente al drenaje

completar el ajuste.

Resistencia al drenaie: o más

- Basada en las condiciones de prueba específicas de SMC (prueba de oleorresistencia).
- Comparado con el tipo ISA2.

Presión de prueba ampliada 3 veces \* En comparación con el tipo ISA2 cuando el manómetro muestra 0.2 MPa.

Es posible realizar una limpieza a alta presión.

\* La salida de detección se desconectará durante la limpieza.

# Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza Serie ISA3

Reducción de ruido

Ahorro energético

Medidas frente a la obstrucción

# Ruido de escape

Reducción de ruido

El modelo convencional (ISA2) necesita expulsar el aire por la conexión de escape.


El tipo ISA3 no expulsa el aire por el cuerpo del producto.

Esto reduce considerablemente el ruido en comparación con el modelo convencional.

# Consumo de aire Ahorro energético 60 % de reducción\*

El nuevo principio de detección elimina la expulsión de aire del producto. Esto hace que el consumo de caudal de aire sea de 0 l/min cuando la pieza de trabajo está asentada. Se requiere un consumo de aire mucho menor que en el modelo convencional.

\* Condiciones: No asentada durante 5 segundos y asentada durante 20 segundos.

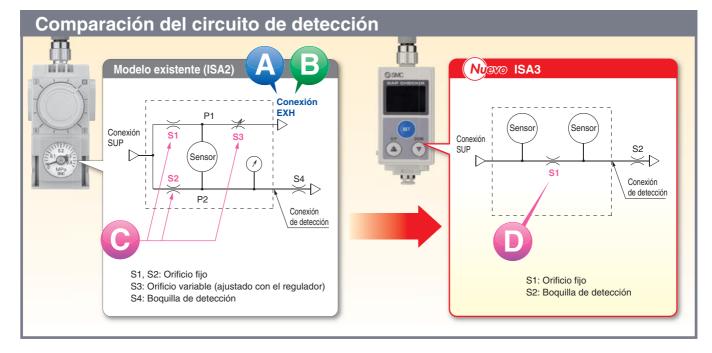

# Número de orificios 3

Medidas frente a la obstrucción

Al reducir el número de orificios internos de 3 a 1, existe menos posibilidad de variaciones en la salida como consecuencia de obstrucciones.

Al eliminar el regulador para S3, se previenen las variaciones en la distancia de detección.

# Relación de área del orificio Medidas frente a la obstrucción de área del orificio de incremento

Un área de orificio más grande disminuye las posibilidades de obstrucción.

Incluso si el producto está obstruido con partículas extrañas, el diseño del producto permite realizar la limpieza con el orificio interno retirado.

\* Excepto tipo F

compatible con el


de bornas de unión.

cableado para el terminal



# Ahorro de espacio y menos horas de trabajo (cableado centralizado



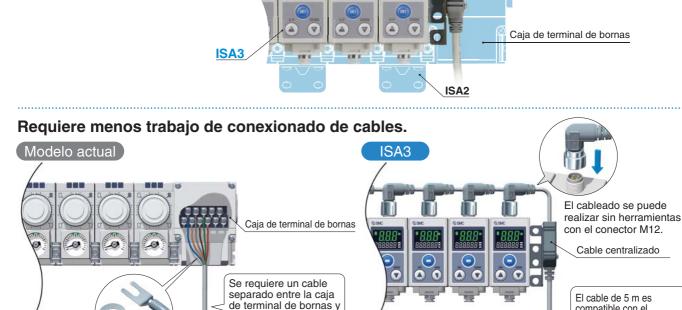

el terminal de bornas

de unión.

Se requiere trabajo de procesamiento y engarce de cables, incluyendo terminales en Y y terminales redondos para el número de estaciones del de control de presencia y posición para detección de pieza.



Terminal de bornas de unión

**PLC** 

# Sistema de control de presencia y Display de 3 colores posición para detección de pieza Serie ISA3

# Función de bloqueo de las teclas

Un LED de candado se ilumina cuando se bloquea el producto y se deshabilita el funcionamiento de los botones para evitar modificaciones accidentales de los valores de ajuste.







# **Bloque**


#### Con unidad de control



\*: Montaje de la fijación únicamente


#### Sin unidad de control



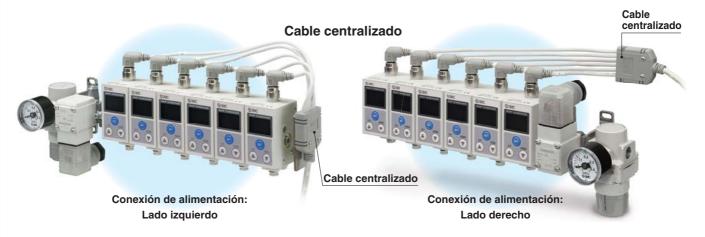

<sup>\*:</sup> La entrada eléctrica del cable centralizado para conector M12 se encuentra en el lado derecho. Si se usa la conexión de alimentación del lado derecho, disponga el cableado centralizado de forma que no interfiera con la unidad de control.

# Ejemplos de aplicación

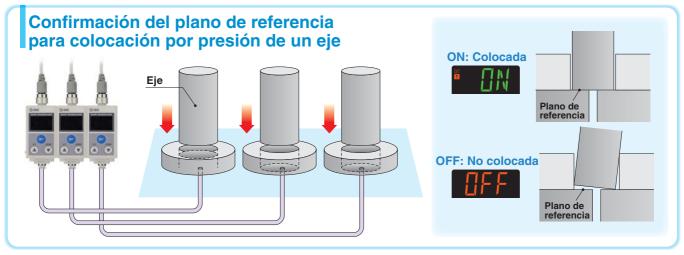





# **Funciones principales**

# Modo de apagado del display

Se puede seleccionar el modo de apagado del display. El display se puede apagar para reducir el consumo de potencia.



# Color de display

El color del display principal se puede ajustar para que cambie dependiendo de la actividad de salida. El cambio del color del display facilita la identificación visual de la activación/desactivación de salida.

	Cuando está ON: Verde	Cuando está OFF: Naranja		
	Cuando está ON: Naranja	Cuando está OFF: Verde		
	Normalmente: Naranj	a		
	Normalmente: Verde			
1				

#### Conversión de unidades

La unidad de presión mostrada en la pantalla secundaria se puede modificar.

Unidad del display	kPa	bar	psi
Unidad mínima de ajuste	1	0.01	0.1
•			

# Código de seguridad

Al activar el código de seguridad, el bloqueo de las teclas no se puede liberar sin introducir el código.



Código de seguridad: Introduzca un valor cualquiera de 3 dígitos.

# Compensación del valor mostrado

El valor mostrado se puede corregir en un  $\pm 20\%$  R.D. del valor mostrado en el momento del envío.

#### Salida forzada


La salida se puede fijar en estado activado/desactivado cuando se ponga en marcha el sistema o durante el mantenimiento. Esto permite la confirmación del cableado y previene errores del sistema debidos a una salida inesperada.

# Puesta a cero del display de presión

El valor de presión mostrado en la pantalla secundaria se puede poner a cero.

# ÍNDICE

# Serie ISA3

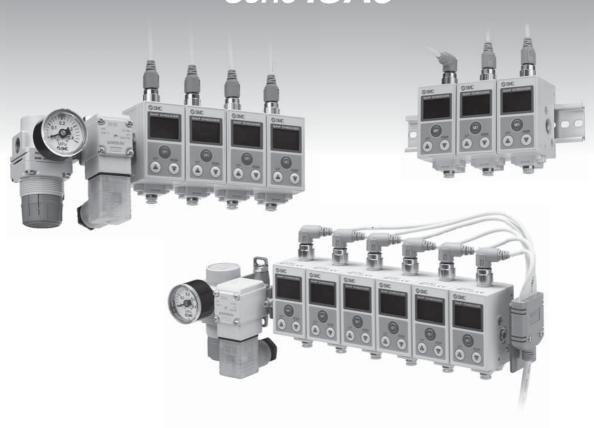

# Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza con visualización en 3 colores serie ISA3

······ Página 7
······ Página 8
······ Página 9
······ Página 10
····· Página 11
····· Página 12
····· Página 12
······ Página 12
····· Páginas 13, 14
····· Páginas 15, 16
····· Páginas 17 a 20
······ Página 21
······ Página 21



# Display de 3 colores Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza Sin unidad de control

# Serie ISA3





# Forma de pedido

# ISA3-GCN-M2

#### Distancia de detección nominal

F	0.01 a 0.03 mm
G	0.02 a 0.15 mm
Н	0.05 a 0.30 mm

#### Especificaciones del conexionado e

	Lado de alimentación	Lado de detección
С	Rc 1/8	Conexión instantánea 0 4*1  Conexión instantánea 0 6*2
F	G 1/8 *3	G 1/8*3

- \*1: Cuando se selecciona "F" para la distancia de detección
- \*2: Cuando se selecciona "G" o "H" para la distancia de detección.
- \*3: Conforme a la norma ISO1179-1

\*6: Se suministran cables para el número de estaciones.

### Especificaciones de salida

N	Salida NPN
Р	Salida PNP

#### Especificación de unidades del valor de presión

_	Con función de selección de unidad *9
M	Unidad SI fija *10


- Con la nueva Ley de Medición, la venta de sistemas de control de presencia y posición para detección de piezas con la función de selección de unidades no está permitida en Japón. \*10: Unidad: kPa

#### **Estaciones**

Estaciones •		
1	1 estación	
2	2 estaciones	
3	3 estaciones	
4	4 estaciones	
<b>5</b> 5 e	5 estaciones	
6	6 estaciones	

#### Opción 1 (cable)

_					
	_	Recto *5 *6	S	Cable centralizado (Cable únicamente) *4 *5	
	L	Ángulo recto *5 *6	b		
	N	Ninguno		Cable centralizado (Con fijación) *4 *5	
*4: No se puede seleccionar para 1 estación. Se suministra un juego por bloque. El cable centralizado se suministra con conectores M12 para el número de estaciones. Véanse más detalles en la pág. 19. *5: Las opciones no vienen conectadas de fábrica al producto, sino que se embalan juntos en el momento del envío.		т			

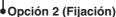

- operan = (i ijaaran)		
	Ninguna	
	(Montaje en raíl DIN) *7	
	Con fijación *5 *8	
В		

- \*7: Haga el pedido del raíl DIN por separado. (Véase la pág. 15)
- \*8: En cuanto al número de fijaciones, 1 estación: se embala 1 pieza, 2 estaciones o más: se embalan 2 piezas.

#### Posición de montaje de fijación


# 2 estaciones

(Monte la 1ª y la 2ª estación)



#### n estaciones

(Monte la 1ª y la n-ésima estación)

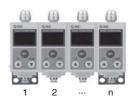

# Display de 3 colores Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza

Con unidad de control

# Serie ISA3



# Forma de pedido

# ISA3-GCN-M2 B-L1

# Distancia de detección nominal -

F	0.01 a 0.03 mm
G	0.02 a 0.15 mm
Н	0.05 a 0.30 mm

# Especificaciones del conexionado •

	Lado de alimentación	Lado de detección
C	Rc 1/8	Conexión instantánea O 4*1  Conexión instantánea O 6*2
F	G 1/8 *3	G 1/8*3

- \*1: Cuando se selecciona "F" para la distancia de detección.
- \*2: Cuando se selecciona "G" o "H" para la distancia de detección.
- \*3: Conforme a la norma ISO1179-1

número de estaciones.

#### Especificaciones de salida

Ν	Salida NPN
Б	Salida PNP

# Especificación de unidades del valor de presión

_	Con función de selección de unidad *12	
M	Unidad SI fija *13	

- \*12: Con la nueva Ley de Medición, la venta de sistemas de control de presencia y posición para detección de piezas con la función de selección de unidades no está permitida en Japón.
- \*13: Unidad: kPa Estaciones

1	1 estación	
2	2 estaciones	
3	3 estaciones	
4	4 estaciones	
5	5 estaciones	

#### Opción 1 (cable)

6 estaciones

	_	Recto *5 *6		Cable centralizado (Cable únicamente) *4 *5
	L	Ángulo recto *5 *6	S	
	N	Ninguno		Cable centralizado (Con fijación) *4 *5
*4: No se puede seleccionar para 1 estación.  Se suministra un juego por bloque. El cable centralizado se suministra con conectores M12 para el número de estaciones.  Véanse más detalles en la pág. 19.  *5: Las opciones no vienen conectadas de fábrica al producto, sino que se embalan juntos en el momento del envío.  *6: Se suministran cables para el		т		

# Electroválvula de 2 vías

T CH31011 HOHIIIIai			
_	24 V DC		
1 *11	100 V AC		
2 *11	110 V AC		

\*11: Ejecuciones especiales

### Regulador (Véase la página 16.)

<b>N</b> *10	Sin regulador
1	Con regulador (AR-A), manómetro redondo
2	Con regulador (AR-B), manómetro cuadrado integrado

\*10: Ejecuciones especiales

#### Unidad de control


0111010	ad de control
L	Unidad de control (Conexión de alimentación: lado izquierdo)
R	Unidad de control (Conexión de alimentación: lado derecho

# Especificaciones del conexionado de la unidad de control \*8

arriada de correror		
Especificaciones del conexionado del sist. de control de presencia y posición	Especificaciones del conexionado de la conexión de alimentación	
С	Rc 1/4	
F	G 1/4 *9	

 \*8: Si se monta la unidad de control, las especificaciones de conexionado de la conexión de alimentación cambiarán debido a la especificación de conexionado del sistema de control de presencia y posición para detección de pieza.
 \*9: Conforme a la norma ISO 16030

#### Opción 2 (Fijación)

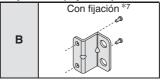

\*7: La fijación para la unidad de control se envía montada en el producto.

Para las precauciones generales del comprobador de distancias, consulte las "Precauciones en el manejo de productos SMC". Para las Precauciones específicas de producto, consulte el Manual de funcionamiento en el sitio web de SMC.

### Características técnicas

Modelo		ISA3-F	ISA3-G	ISA3-H		
Fluido aplicable		Aire seco (filtrado a través de un filtro de 5 μm)				
Distancia de detección nominal		0.01 a 0.03 mm	0.02 a 0.15 mm	0.05 a 0.30 mm		
Rango visualiza	ble/aju	stable (distancia de referencia)*1	0 a 60 *4	10 a 300 *4	30 a 500 *4	
Unidad mínima d	le visua	alización (distancia de referencia)*1	1			
Rango de pres	sión n	ominal		100 a 200 kPa		
Rango visuali	zable	(valor de presión) *2		-20 a 220 kPa		
Presión de pro	ueba		600 kPa			
Boquilla de de	eteccio	ón	Ø 1.5 *3			
Caudal de cor	sumo	1	5 l/min o menos	12 l/min o menos	22 l/min o menos	
Tensión de ali	imenta	ición	24 V DC ±10 %, Rizado (p-p) 1	0 % o menos (con protección de	polaridad del suministro eléctrico)	
Consumo de o	corrier	nte		25 mA o menos		
Salida digital				1 salida (NPN o PNP)		
		Corriente de carga máx. :		10 mA		
		Tensión aplicada máx.		26.4 V		
		Tensión residual	1 V o menos (a 10 mA)			
Protección de salida		Suministrado				
Repetitividad			0.005 mm	0.010 mm	0.020 mm	
Característica	s de te	emperatura (Referencia: 25°C)	0.010 mm	0.015 mm	0.030 mm	
Histéresis			0 a variable (por defecto: 3) 0 a variable (por defecto: 20)			
Display			Display de 2 pantallas, LCD Pantalla principal: 3 dígitos, 7 segmentos y 2 colores (naranja/verde) Pantalla secundaria: 6 dígitos, 7 segmentos y 1 color (blanco)			
		Protección	Equivalente a IP67			
	-	Rango de temperaturas de funcionamiento	En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: -20 a 70 °C (sin condensación ni congelación)			
Entorno de	-	Rango de humedad de funcionamiento	En funcionamiento/almacenado: 35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)			
instalación	-	Resistencia dieléctrica	1000 V AC o más (a 50/60 Hz) durante 1 minuto entre los terminales y la carcasa			
		Resistencia al aislamiento	2 MΩ o más (500 V DC medido mediante megaohmímetro) entre los terminales y la carcasa			
	Para		Rc 1/8			
Especifi-	tipo		Conexión instantánea Ø 4	1.10 0	stantánea Ø 6	
caciones del	Para		G 1/8 (conforme a la norma ISO1179-1)			
conexionado	tipo		G 1/8 (conforme a la norma ISO1179-1)		•	
			Cable M12 con conector de 4 pins, 4 hilos, Ø 4, 5 m			
	Cabl	e con conector	Diám. ext. conductor: 0.72 mm, diám. ext. aislante: 1.14 mm			
Cable Cable centralizado		e centralizado	Parte de cable M12 con conector de 4 pins, 4 hilos, Ø 4, diám. ext. aislante: 1.14 mm  Parte de cable centralizado, 2 a 3 estaciones: 5 hilos, Ø 4, 5 m, 4 a 6 estaciones: 8 hilos, Ø 6, 5 m  Diám. ext. conductor: 0.50 mm, diám. ext. aislante: 1.00 mm (2 a 6 estaciones comunes)			
Peso			113 g (cable no incluido, conexión instantánea)			
Normas			Conformidad con CE y RoHS			
Normas		Contonidad con CE y none				

- \*1: Para los detalles, consulte "Relación entre el valor mostrado y la distancia" en la página 12.
- \*2: El valor de presión se mostrará en la pantalla secundaria.
- \*3: Para los detalles sobre la boquilla de detección, consulte las figuras de la página 12.
- \*4: Si la histéresis se fija en 3 (ajuste predeterminado), el "Rango visualizable/ajustable del tipo F" se limita a 57. Si la histéresis se ajusta en 20 (ajuste por defecto), el "Rango visualizable/ajustable del tipo H" se limita a 480.

#### Distancia de detección y rango visualizable/ajustable


# 


El valor mostrado es un valor de referencia que se obtiene al convertir la distancia entre la pieza de trabajo y la superficie de detección en un valor numérico digital, sin unidades.

Para los detalles, consulte "Relación entre el valor mostrado y la distancia" en la página 12.

Distancia de detección: Rango de distancia en el que el producto satisface las especificaciones.

Rango visualizable/ajustable: Es posible visualizar o ajustar los valores, pero no se garantiza que se cumplan las especificaciones.

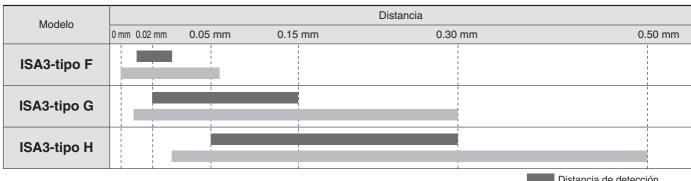

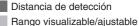


# Curvas de dependencia de la presión de alimentación


La distancia de detección para activar la salida depende de la presión de alimentación.

Las siguientes gráficas muestran la variación de la distancia para que el producto se active, para 3 tipos de distancias, modificando la presión de alimentación (±50 kPa) cuando la activación del producto está fijada a una presión de alimentación de 150 kPa.

Condiciones de prueba Boquilla de detección: Ø 1.5 Conexionado: tipo F Ø 4 x Ø 2.5 tubo/tipo G, H Ø 6 x Ø 4 tubo Presión de referencia: 150 kPa

Resultará imposible medir la distancia si la presión de trabajo es inferior a 80 kPa o superior a 220 kPa. Y la salida se desactivará. (Consulte "Relación entre la presión de alimentación y el display" en la página 21)

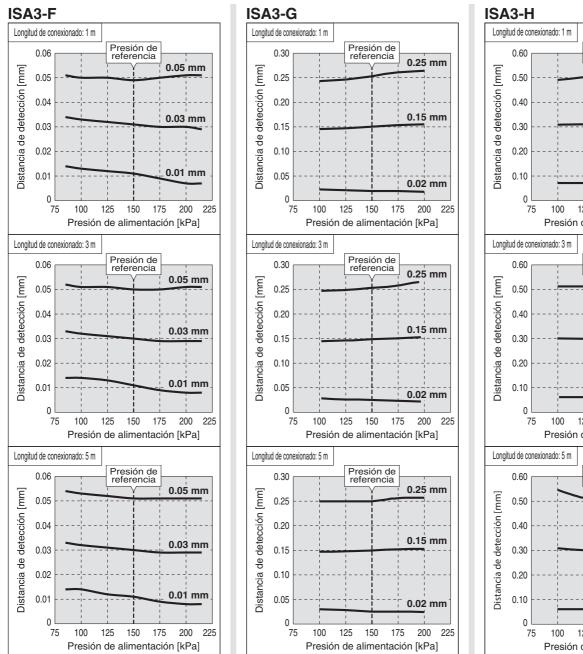

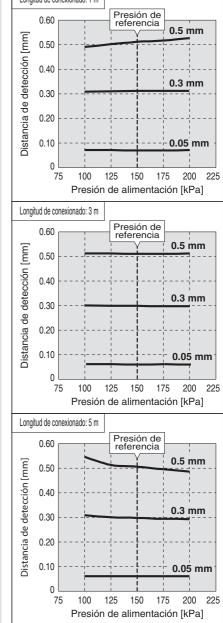



<sup>\*</sup> Usar dentro del rango de presión nominal (100 kPa a 200 kPa).

# Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta es el tiempo transcurrido desde el suministro de presión hasta la activación de la salida de detección.

El tiempo de respuesta varía en función de la longitud del conexionado desde la conexión OUT hasta la boquilla de detección, así como del estado de asentamiento de la pieza de trabajo. Las siguientes gráficas muestran el tiempo de respuesta cuando la pieza de trabajo se encuentra a un 90 % de la distancia y a un 0 % de la distancia (contacto directo). (\*: El punto de detección es el 100 % de la distancia)

(Ejemplo: Si el punto de detección se fija en 0.1 mm, se mide el tiempo de respuesta cuando la pieza de trabajo se encuentra a 0.09 mm y a 0 mm)

Condiciones de prueba

Boquilla de detección: Ø 1.5 Conexionado: tipo F Ø 4 x Ø 2.5 tubo/tipo G, H Ø 6 x Ø 4 tubo Presión de referencia: 200 kPa

Tiempo de respuesta cuando la pieza de trabajo se encuentra al 90 % de la distancia
 Tiempo de respuesta en contacto directo con la pieza de trabajo

#### ISA3-F ISA3-G ISA3-H Longitud de conexionado: 1 m Longitud de conexionado: 1 m Longitud de conexionado: 1 m 2.0 2.0 2.0 sec Tiempo de respuesta [sec] Sec 1.5 1.5 1.5 Tiempo de respuesta [ Tiempo de respuesta [ 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Distancia [mm] Distancia [mm] Distancia [mm] Longitud de conexionado: 3 m Longitud de conexionado: 3 m Longitud de conexionado: 3 m 2.0 2.0 2.0 sec [sec] Tiempo de respuesta [sec] 1.5 1.5 1.5 Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.15 0.25 0.3 0.4 0.5 0.05 0.06 0 0.1 0.2 0.1 0.2 Distancia [mm] Distancia [mm] Distancia [mm] Longitud de conexionado: 5 m Longitud de conexionado: 5 m Longitud de conexionado: 5 m 2.0 Fiempo de respuesta [sec] Tiempo de respuesta [sec] respuesta [sec] 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 Tiempo de 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Distancia [mm] Distancia [mm] Distancia [mm]

# Relación entre el valor mostrado y la distancia


Las siguientes gráficas muestran la relación entre el valor mostrado y la distancia.


Condiciones de prueba


Boquilla de detección: Ø 1.5

Conexionado: tipo F  $\varnothing$  4 x  $\varnothing$  2.5 tubo 1 m, 3 m, 5 m/tipo G, H  $\varnothing$  6 x  $\varnothing$  4 tubo 1 m, 3 m, 5 m

Presión de referencia: 200 kPa

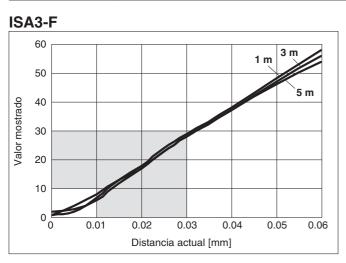

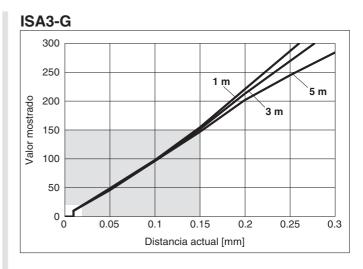

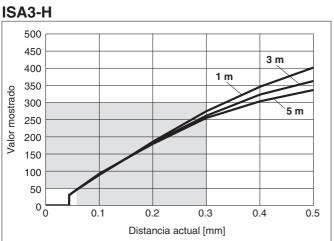



## Forma de boquilla

La forma de la boquilla debe ser similar a la de la Figura 1. No cree un chaflán en la boquilla, tal como se muestra en la Figura 2, ya que afectará a las características.

Fig. 1: Forma de boquilla recomendada


Fig. 2: Forma de boquilla no adecuada

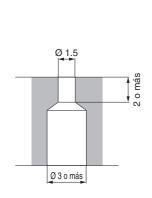

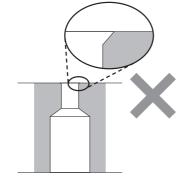


## Ejemplo de circuito interno y cableado

#### ISA3-□□N NPN (1 salida)

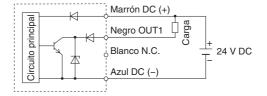


## ISA3-□□P PNP (1 salida)

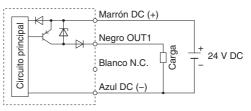


\* Consulte el catálogo general en nuestro sitio web www.smc.eu para los detalles del cableado de la serie VXZ (electroválvula de 2 vías).



# Esquema de diseño

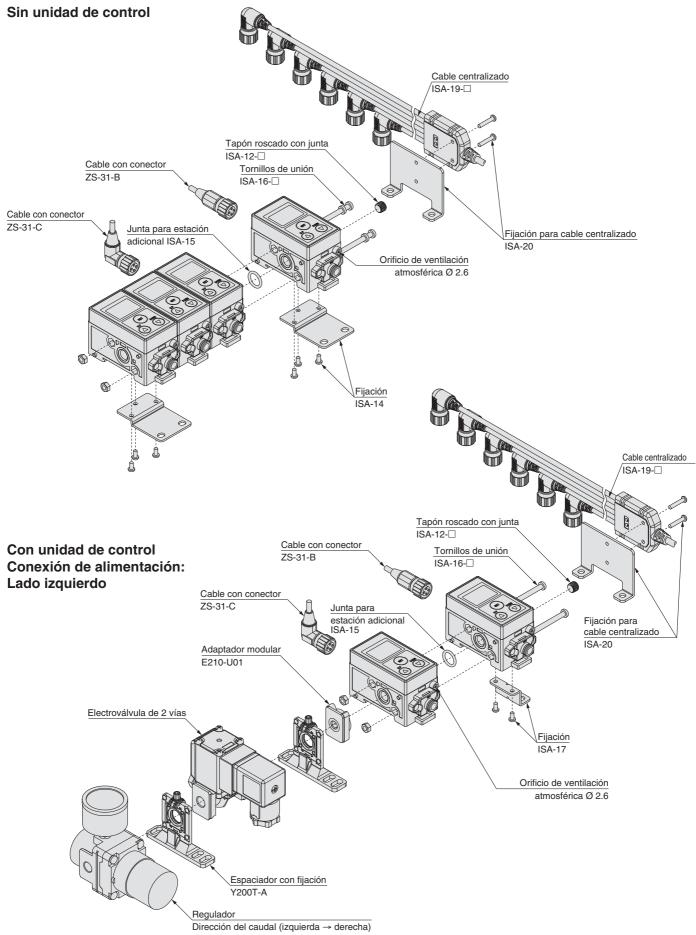

# Esquema de diseño

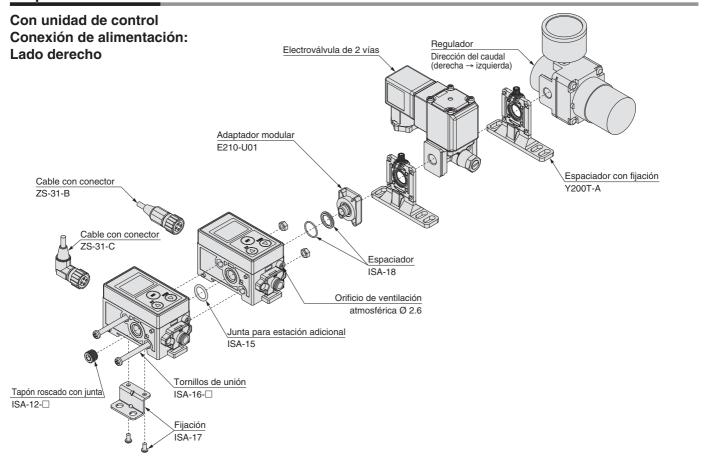

Si el sistema de control de presencia y posición para detección de pieza se usa en un lugar en el que puedan producirse salpicaduras de agua y polvo, inserte un tubo en el orificio de ventilación atmosférica y lleve el otro extremo del tubo hacia un lugar seguro, alejado del agua y el polvo.


### Los productos de SMC no están diseñados para usarse como instrumentos de metrología legal.

Los instrumentos de medición que SMC fabrica o vende no han sido cualificados mediante las pruebas de homologación de tipo relevantes para las leyes sobre metrología (medición) de los diferentes países. Por tanto, los productos de SMC no se pueden utilizar en actividades o certificaciones establecidas por las leyes sobre metrología (medición) de los diferentes países.



<sup>\*:</sup> El tubo TU0425 (poliuretano, diám. ext. Ø 4, diám. int. Ø 2.5) de SMC es adecuado para el sistema de control de presencia y posición para detección de pieza.

# Lista de componentes

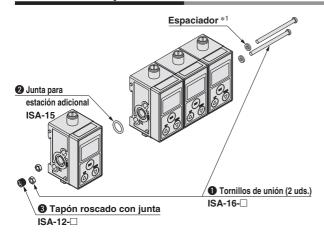


\*1: Se incluyen espaciadores para 4 y 6 estaciones.

1 Tornillos de unión 2 tornillos,

2 espaciadores, 2 tuercas

Estaciones	Ref.
2	ISA-16-2
3	ISA-16-3
4 *1	ISA-16-4
5	ISA-16-5
6 *1	ISA-16-6

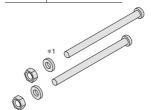

2 Junta para estación adicional ISA-15 1 ud.




3 Tapón roscado con junta ISA-12-□ 1 ud.

Conexionado	Ref.	
Rc 1/8	ISA-12-A	
G 1/8	ISA-12-C	




# ■ Fijación ISA-14

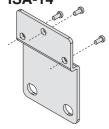

Con 3 tornillos roscadores (3 x 8)

## ■ Raíl DIN ISA-5-□

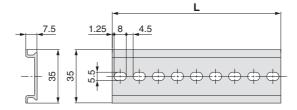

Estaciones	Ref.	L
1	ISA-5-1	73.0
2	ISA-5-2	135.5
3	ISA-5-3	173.0
4	ISA-5-4	210.5
5	ISA-5-5	248.0
6	ISA-5-6	285.5


# ■ Cable con conector




ZS-31-C Ángulo recto 5 m




**■** Cable centralizado

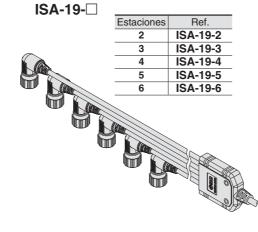


■ Fijación para cable centralizado ISA-20

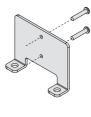

# Lista de componentes (Unidad de control)

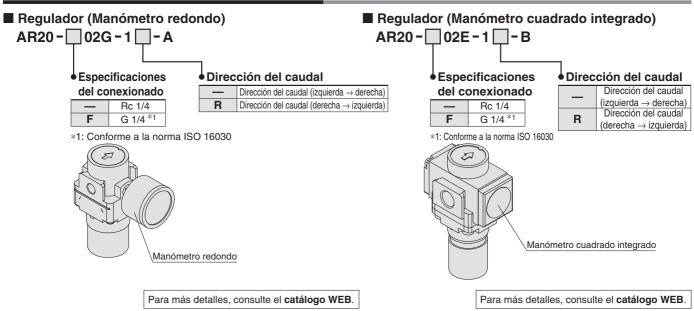




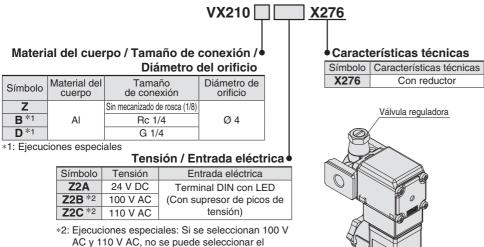

Para especificaciones distintas a X276, consulte el catálogo WEB


### ■ Fijación (con unidad de control instalada) ■ Espaciador con fijación **ISA-17**

producto sin mecanizado de rosca (símbolo: Z).

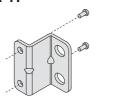

Con 2 tornillos roscadores (3 x 8)

# Y200T-A

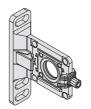

#### Adaptador modular E210-U01




#### **■** Espaciador **ISA-18**





## **Dimensiones**

## ISA3-□□ Montaje con fijación)

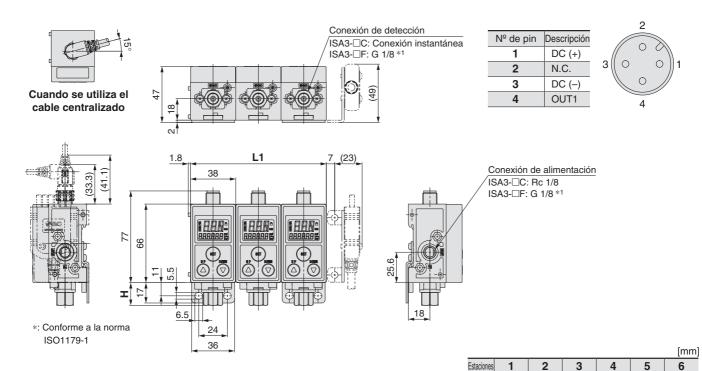

Tipo de conexionado	C (Ø 4 Conexión instantánea)	C (Ø 6 Conexión instantánea)	F (Rosca G)
Н	13	13.6	19

76

114

152


190

228

38

L1

# ISA3-□□ (Montaje en raíl DIN)

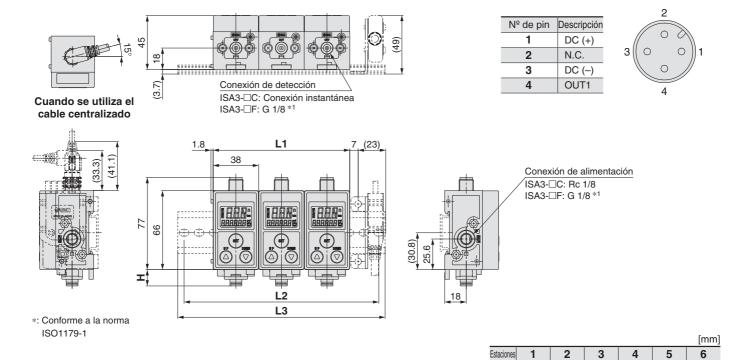

	L1	38	76	114	152	190	228
	L2	62.5	125	162.5	200	237.5	275
	L3	73	135.5	173	210.5	248	285.5
provionado C (Ø 4 Conovión instantángo) C (Ø 6 Conovión instantángo) E (Possos G)							


Tipo de conexionado	C (Ø 4 Conexión instantánea)	C (Ø 6 Conexión instantánea)	F (Rosca G)
Н	13	13.6	19


Estaciones




# **Dimensiones**

## ISA3-□□□-□□B-L1 (Con unidad de control)

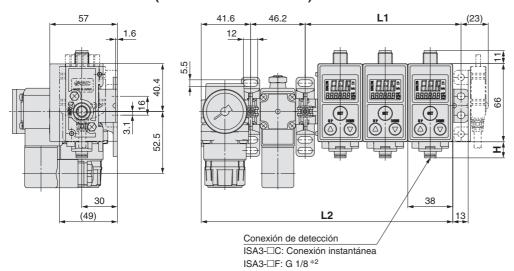


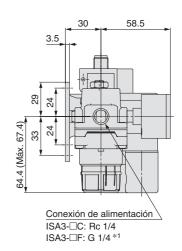


#### ISA3-□□□-□□□B-R1□

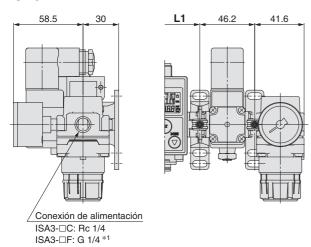


#### 

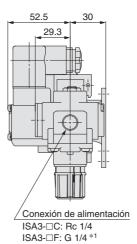

#### 

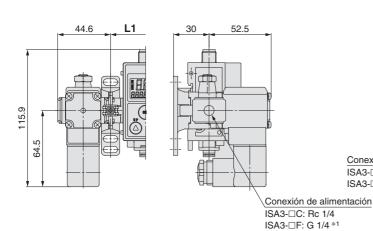

#### 

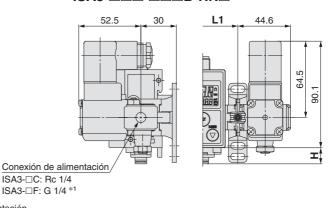

- \*: Unicamente para montaje con fijación.
- \*1: Conforme a la norma ISO 16030
- \*2: Conforme a la norma ISO 1179-1

						[mm]
Estaciones	1	2	3	4	5	6
L1	55.6	93.6	131.6	169.6	207.6	245.6
L2	136.4	174.4	212.4	250.4	288.4	326.4

Tipo de conexionado	C (Ø 4 Conexión instantánea)	C (Ø 6 Conexión instantánea)	F (Rosca G)
Н	13	13.6	19



# **Dimensiones**

# ZS-31-B (Cable con conector)






Nº de pin del conector

ZS-31-C (Cable con conector)



Nº de pin	Color del cable	Descripción
1	Marrón	DC (+)
2	Blanco	N.C.
3	Azul	DC (-)
4	Negro	OUT1

# ISA-19-□ (Cable centralizado)

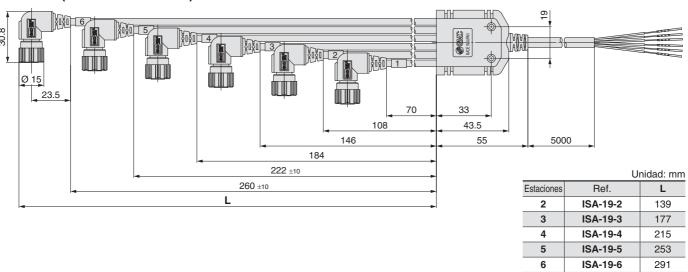


Nº de conector M12	Nº de pin	Descripción	Color del cable	(Color del cable de salida)		
	1	DC (+)	Marrón *1			
1	2	N.C.	_	Negro		
l	3	DC (-)	Azul *1	Negro		
	4	OUT1				
	1	DC (+)	Marrón *1			
2	2	N.C.	_	Blanco		
2	3	DC (-)	Azul *1	DIATICO		
	4	OUT1				
	1	DC (+)	Marrón *1			
3	2	N.C.	_	Gris		
3	3	DC (-)	Azul *1	dis		
	4	OUT1				
	1	DC (+)	Marrón *1	Naranja		
4	2	N.C.	_			
4	3	DC (-)	Azul *1			
	4	OUT1				
	1	DC (+)	Marrón *1			
5	2	N.C.	_	Rojo		
5	3	DC (-)	Azul *1	nojo		
	4	OUT1				
	1	DC (+)	Marrón *1			
6	2	N.C.	_	Verde		
O	3	DC (-)	Azul *1	veiue		
	4	OUT1				
*1: Los cables marrón y azul se conectan en el interior del producto.						


<sup>\*1:</sup> Los cables marrón y azul se conectan en el interior del producto



# **Dimensiones**

ISA-14 (Fijación con unidad de control no instalada) Y200T-A (Espaciador con fijación)

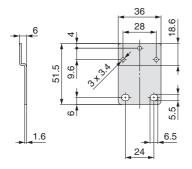

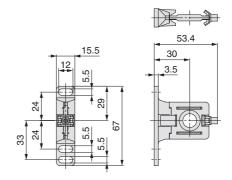


ISA-17 (Fijación con unidad de control instalada)

ISA-20 (Fijación para cable centralizado)

### Indicación de error

Pantalla principal	Nombre	Descripción	Medidas	
	Error de presión de alimentación	Se muestra cuando la presión de alimentación no está dentro del rango de 80 kPa a 220 kPa. No es posible realizar la medición.	Presión de alimentación nominal (100 kPa a 200 kPa). El producto volverá automáticamente al modo de medición.	
	Valor de visulaización fuera del rango visualizable (Modo de ajuste del punto de detección)	La pieza de trabajo está fuera del rango visualizable.	Coloque la pieza de trabajo más cerca de la boquilla de detección.	
Erl	Error de sobrecorriente en OUT1	La corriente de carga de salida de la detección (OUT1) ha superado 80 mA.	Corte la alimentación y elimine el origen de la sobrecorriente. A continuación, active de nuevo la alimentación.	
Er3	Error de puesta a cero	La puesta a cero no se ha realizado a presión atmosférica. (Se ha suministrado una presión fuera del rango de ±14 kPa)	Realice una puesta a cero a presión atmosférica.	
ErO				
Er4	Error del sistema	Se ha producido un error de datos internos.	Corte la alimentación y conéctela de nuevo.	
to Erg				
Pantalla secundaria	Nombre	Descripción	Medidas	
ннн	Error de presión de alimentación (Cuando se muestra la	Se suministra una presión superior a 220 kPa.	Mantenga la presión de alimentación dentro del rango del display de -20 kPa	
LLL	presión en la pantalla secundaria)	Se suministra presión de vacío (inferior a -20 kPa).	a 220 kPa.	

# Relación entre la presión de alimentación y el display

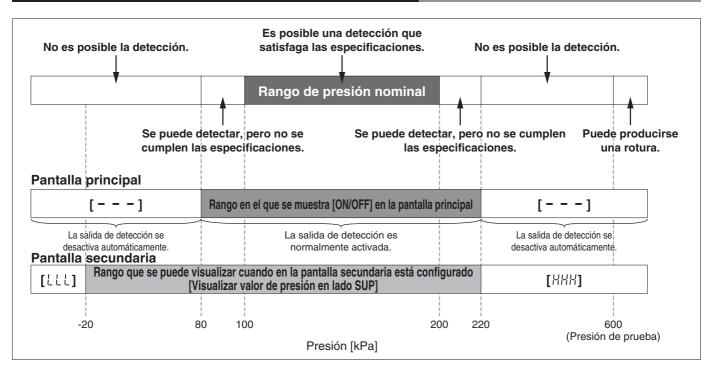

# **⚠** Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales (ISO/IEC)\*1)y otros reglamentos de seguridad.

Precaución :

Precaución indica un peligro con un bajo nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones

Advertencia :

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

**⚠** Peligro :

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

\*1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normativa general para los sistemas

ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normativa general para los sistemas. IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)

ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad.

# ∧ Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las pruebas y análisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal cualificado.

El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado.

3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

- 1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se havan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.
- 2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones específicas de todos los productos correspondientes.
- 3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.
- 4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atención a las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:
  - Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones indicadas. o el producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
  - 2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, espacio, navegación, automoción, sector militar, tratamientos médicos combustión y aparatos recreativos, así como en equipos en contacto con alimentación y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad u otras aplicaciones inadecuadas para las características estándar descritas en el catálogo de productos.
  - 3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas, propiedades o animales, requiere, por ello un análisis especial de seguridad.
  - 4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock doble con protección mecánica para prevenir a verías. Asimismo, compruebe de forma periódica que los dispositivos funcionan correctamente.

# 

1. Este producto está previsto para su uso industrial.

El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso industrial.

Si piensa en utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente con SMC. Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano.

# Garantía limitada y exención de responsabilidades Requisitos de conformidad

El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y exención de responsabilidades" y a "Requisitos de conformidad".

Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto.

#### Garantía limitada y exención de responsabilidades

- 1 El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la puesta en servicio o de 1,5 años a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes.\*2) Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas más cercano.
- 2 Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del periodo de garantía, y si demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrará un producto de sustitución o las piezas de repuesto necesarias. Esta garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto independiente. y no a ningún otro daño provocado por el fallo del producto.
- 3 Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos.
  - \*2) Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año.

Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de

Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada.

#### Requisitos de conformidad

- 1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de producción destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de
- 2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción. Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre exportación.

# **⚠ Precaución**

Los productos SMC no están diseñados para usarse como instrumentos de metrología legal.

Los productos de medición que SMC fabrica y comercializa no han sido certficados mediante pruebas de homologación de metrología (medición) conformes a las leyes de cada país.

Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para actividades o certificaciones de metrología (medición) establecidas por las leyes de cada país

Normas de seguridad Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.

## **SMC Corporation (Europe)**

**Austria** 2 +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at Lithuania **2**+370 5 2308118 info@smclt It www.smclt.lt Belgium **\***+32 (0)33551464 www.smcpneumatics.be info@smcpneumatics.be Netherlands **\***+31 (0)205318888 www.smcpneumatics.nl info@smcpneumatics.nl **2**+359 (0)2807670 Bulgaria www.smc.bg office@smc.bg Norway **2** +47 67129020 www.smc-norge.no post@smc-norge.no **\*** +385 (0)13707288 office@smc.hr Poland **\***+48 222119600 Croatia office@smc.pl www.smc.hr www.smc.pl Portugal **\***+420 541424611 postpt@smc.smces.es Czech Republic www.smc.cz office@smc.cz **\***+351 226166570 www.smc.eu Denmark **2** +45 70252900 smc@smcdk.com Romania **2**+40 213205111 www.smcdk.com www.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro Estonia **\***+372 6510370 www.smcpneumatics.ee smc@smcpneumatics.ee Russia **\***+7 8127185445 www.smc-pneumatik.ru info@smc-pneumatik.ru **2**+358 207513513 Finland smcfi@smc fi Slovakia **\*** +421 (0)413213212 office@smc.sk www.smc.fi www.smc.sk France **\***+33 (0)164761000 www.smc-france.fr info@smc-france.fr Slovenia **\*** +386 (0)73885412 www.smc.si office@smc.si Germany **2** +49 (0)61034020 www.smc.de info@smc.de Spain **\*** +34 902184100 www.smc.eu post@smc.smces.es Greece **2** +30 210 2717265 www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Sweden **\***+46 (0)86031200 www.smc.nu post@smc.nu Switzerland Hungary **\***+36 23511390 www.smc.hu office@smc.hu **\*** +41 (0)523963131 www.smc.ch info@smc.ch Ireland **2**+353 (0)14039000 www.smcpneumatics.ie sales@smcpneumatics.ie Turkey 212 489 0 440 **212** 489 0 440 www.smcpnomatik.com.tr info@smcpnomatik.com.tr mailbox@smcitalia.it Italy **\***+39 0292711 www.smcitalia.it UK **\*** +44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk Latvia ★+371 67817700 www.smclv.lv info@smclv.lv